

Bezpečnostní oznámení: COBRA spona



Vážení klienti,

byli jsme našim dodavatelem upozorněni, že u velmi malého množství COBRA spon (0.00005% = 1 ze 2 milionů kusů), mohlo dojít k **nedostatečnému zanýtování nýtů** u zavíracího mechanismu spony.

Důsledkem může být uvolnění nýtu a vypadnutí západky zavíracího mechanismu spony. Problém se týká COBRA spon ve všech různých provedeních a velikostech. Protože nám jde o 100 % funkčnost, výkonnost, kvalitu a především bezpečnost našich výrobků, žádáme všechny naše klienty a koncové uživatele COBRA spon, aby **provedli vizuální kontrolu**:





Bývalé výrobky:

W0036 Sit worker speed
W0522 Operator
W0042 Profi worker speed
W0067 Sit worker II speed
W0045 Expert II speed
W0051 Energetic
W0033 Seamaster
W0058 Seamaster II

Stávající výrobky:

W0021 Strike
W0050 Tarzan
C5036 Tarzan light

**PROVEĎTE
KONTROLU**

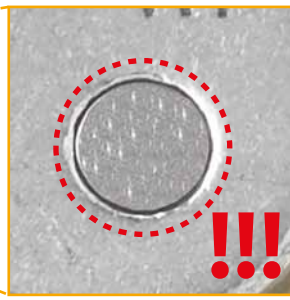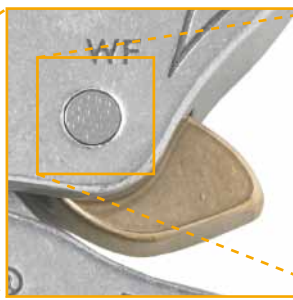

ŠPATNĚ

Na nýtech není vidět stopa po kruhovém rážení



NEPOUŽÍVEJTE



ok



ok



ok



ok

SPRÁVNĚ

Na nýtech jsou vidět stopy po kruhovém rážení ve tvaru prstenu na přední i zadní straně nýtu. Nemanipulujte při kontrole mechanicky s nýty.

Pokud objevíte, že nýtování na sponě není v pořádku nebo máte jakékoliv pochybnosti, přestaňte výrobek používat a kontaktujte nás na info@singingrock.cz nebo telefonicky na čísle **+420 481 585 007**. Omlouváme se za nepříjemnosti a žádáme vás o pochopení.

SINGING ROCK TEAM